




10. ПРИЕМНИТА ТРЪБА ЗАМЪРСЕНА. Линията на всмукването като обикновено, минава долу под атмосферната. Крайното налягане при компресия се намалява. Благодарение на малко всмуквания въздух, горенето става лошо и двигателята пуши.

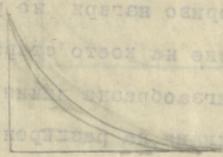

11. МАЛКО НАЛЯГАНЕ НА ВЪЗДУХА ЗА РАЗПРЕСКВАНЕ. Линията на изгарянето се слива с линията компресията. Линията на разширението получава савърно не правилна форма благодарение на дозата горене на топливото. Вследствие на недостатъчно

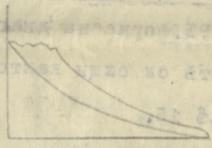

12. МНОГО МАЛКО НАЛЯГАНЕ ПРИ РАЗПРЕСКВАНЕ. Силно преждевременно възпламеняване произлиза в периода на компресията. Топливото попада въ не раздробено състояние въ цилиндъра, веднъже пада на горното дъно на буталото. При следващия ход топливото се изпарява и избухва при компресия, вследствие на което

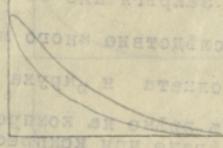

13. РАЗДРОБИТЕЛНИТЪ ПЛОЧКИ ЗАМЪРСЕНИ. Линия на изгаряне се слива се слива с линия на разширение и се получава заострена диаграма. Линия на разширение пада натакъз близо до хоризонталната линия, защото се налязва по-

пада на диаграмата. Причини за зацапване на пластинките е неравно ерно разпръскване и вследствие на това изгаряне на топливото из тръбнитъ излизатъ темни газове.